

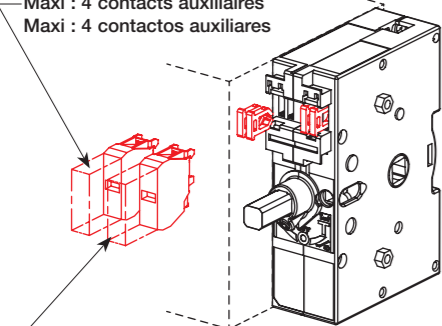


Auxiliary contacts mounting
Montage des contacts auxiliaires
Montaje de los contactos auxiliares

Maxi : 4 auxiliary contacts
 Maxi : 4 contacts auxiliaires
 Maxi : 4 contactos auxiliares

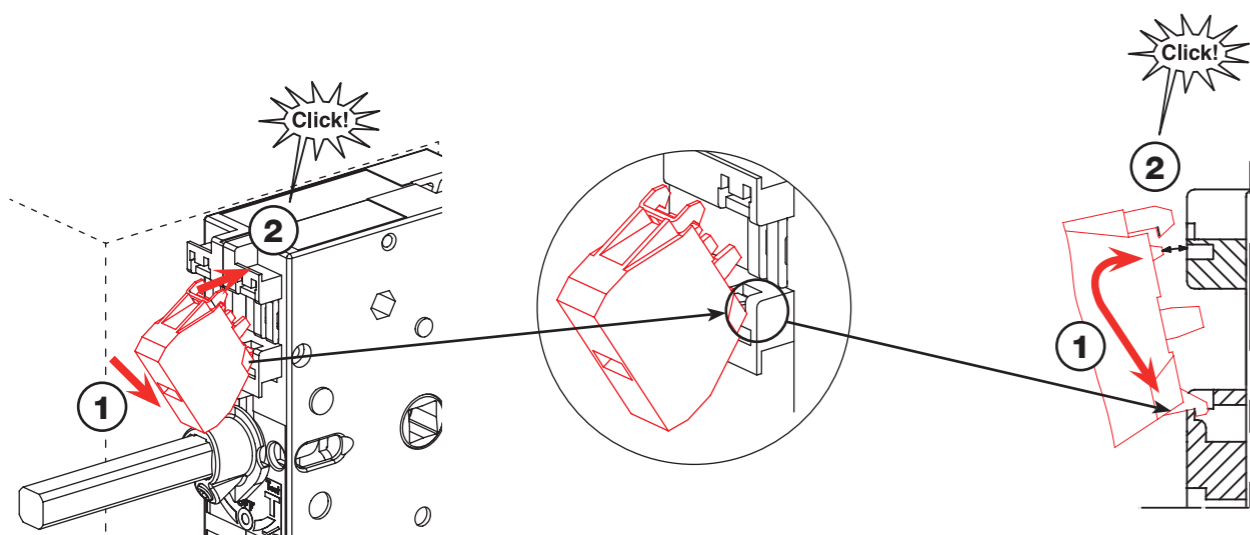

1 NO (F) : CFS AUX1NO
 1 NC (O) : CFS AUX1NC

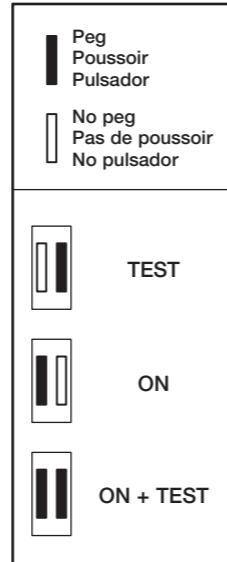

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.

TENSION DANGEREUSE

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

- Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.

TENSION PELIGROSA

El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.

• This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.

• Maintain electrical clearances between cable and live parts.

• L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.


• Maintenez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension.

• Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado debiera instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.

• Mantenga un espacio adecuado para la instalación eléctrica entre el cable y las piezas energizadas.

CFS364JN


Dual dimensions in/mm
 Double dimensions in/mm
 Doble dimensiones in/mm

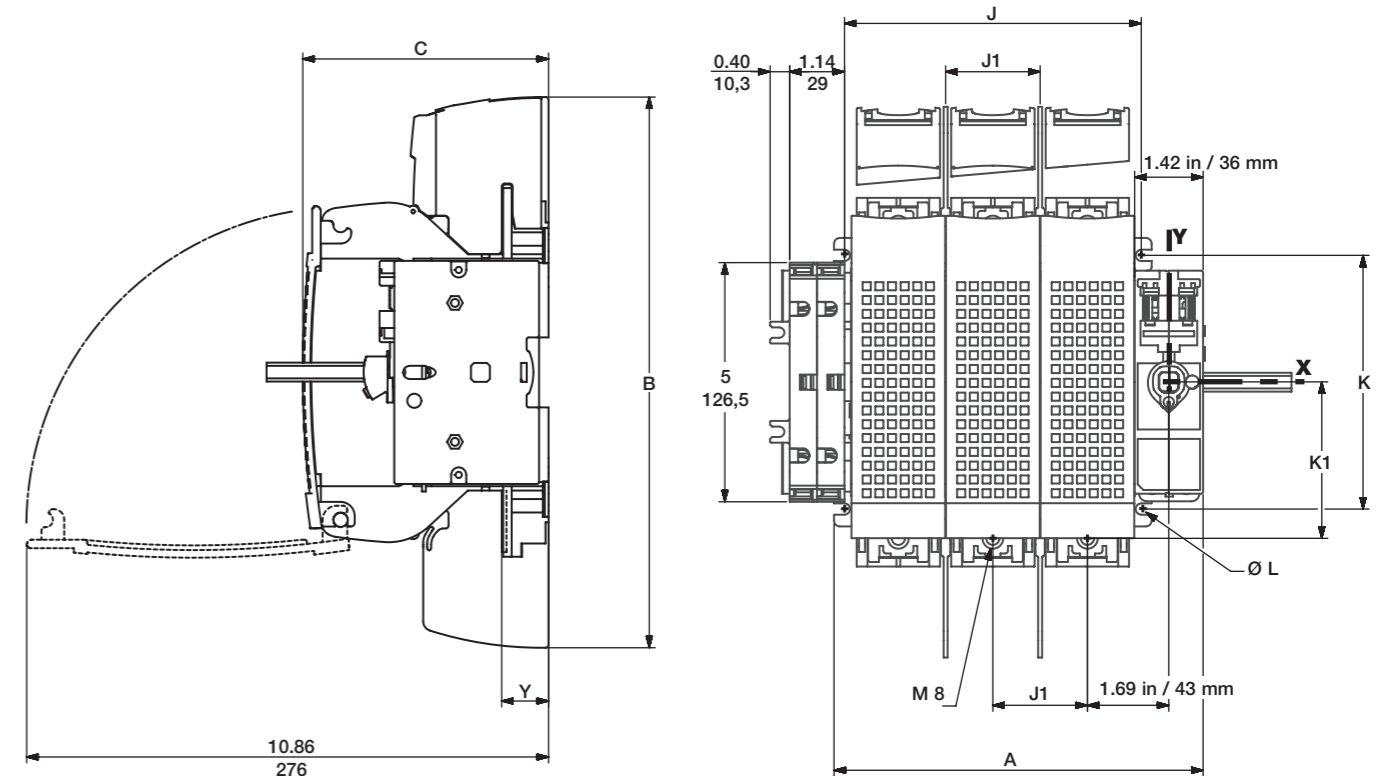

		A		B		C		J		J1		K		K1		Ø L		Y	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
200A	3 P	7.67	195	11.45	291	5.11	130	6.18	157	1.96	50	5.27	134	3.24	82,5	0.23	6	0.96	24,5


RECTO-VERSO / S blanc offset 100g/m² / I Noire pantone black C -Rouge pantone 485U / F 210x297 / P 105x74,25

Front operation
Commande frontale
Mando frontal

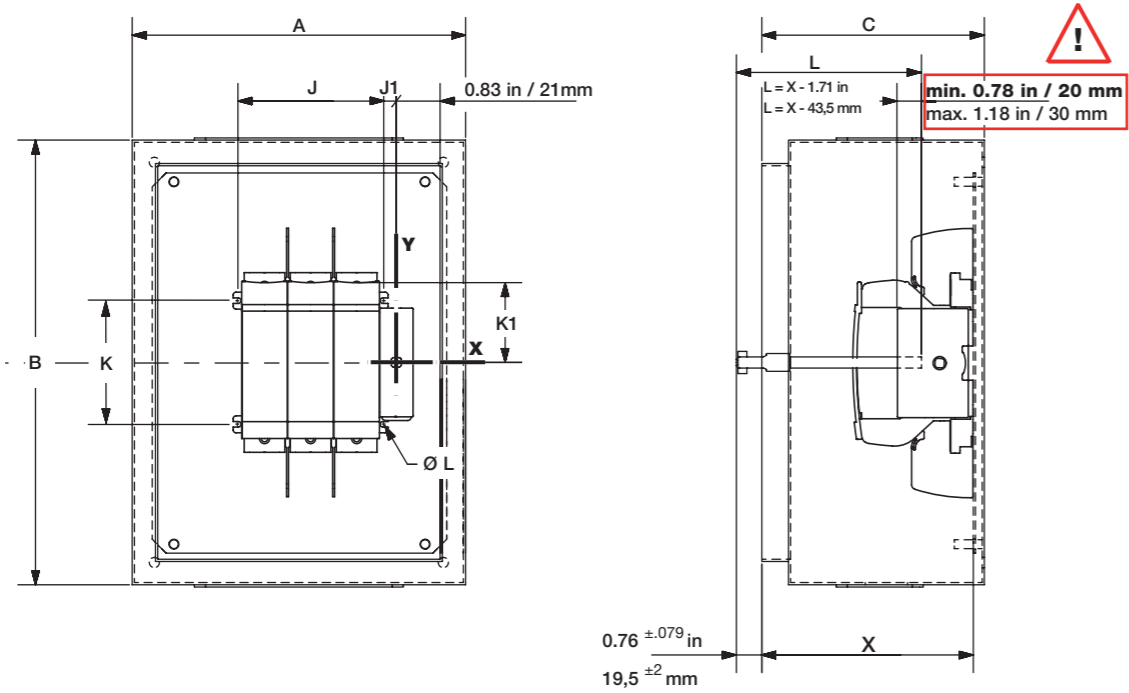

Side operation
Commande latérale
Mando lateral


- ① Insert the shaft until the end stopper.
Engager axe à fond dans la mécanique.
Insertar hasta el fondo.
- ② Set up the length (L). Cut.
Définir longueur (L). Couper.
Calcular la medida (L). Cortar.
- ③ Check the 0.76 ±0.079 in / 19,5 ±2 mm dimension.
Vérifier cote 0.76 ±0.079 in / 19,5 ±2 mm
Verificar la medida 0.76 ±0.079 in / 19,5 ±2 mm

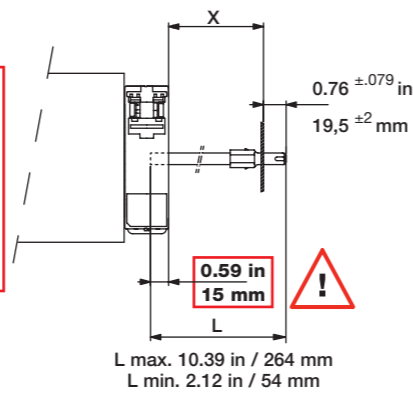

Minimum enclosure dimensions
 Dimensions minimum des coffrets
 Dimensiones mínimas de las cajas

		A		B		C		J		J1		K		K1		Ø L	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
200A	3 P	20	508	24	610	8	203,5	6.18	157	1.69	43	5.27	134	3.24	82,5	0.23	6


Terminal lugs mounting
Montage des bornes à cages
Montaje de bornes de conexionado

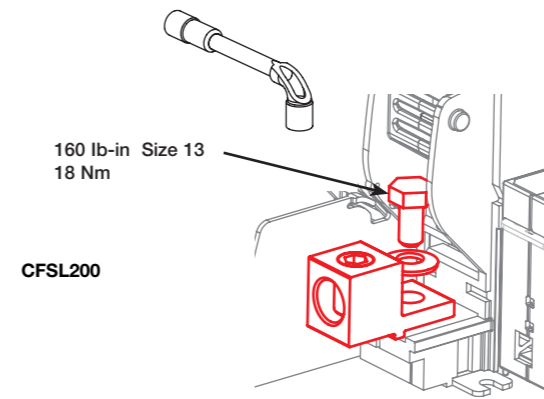

Size and tightening torque of the cables
 Section et couple de serrage des câbles
 Sección y par de apriete de los cables

		Size / Section Sección (AWG)		Torque Couple Par de apriete	
		min.	max.	lb.in	Nm
200A	3 P	# 6	300 Kcmil	200	22,5

Terminal shrouds mounting
Montage des caches-bornes
Montaje de cubrebornes

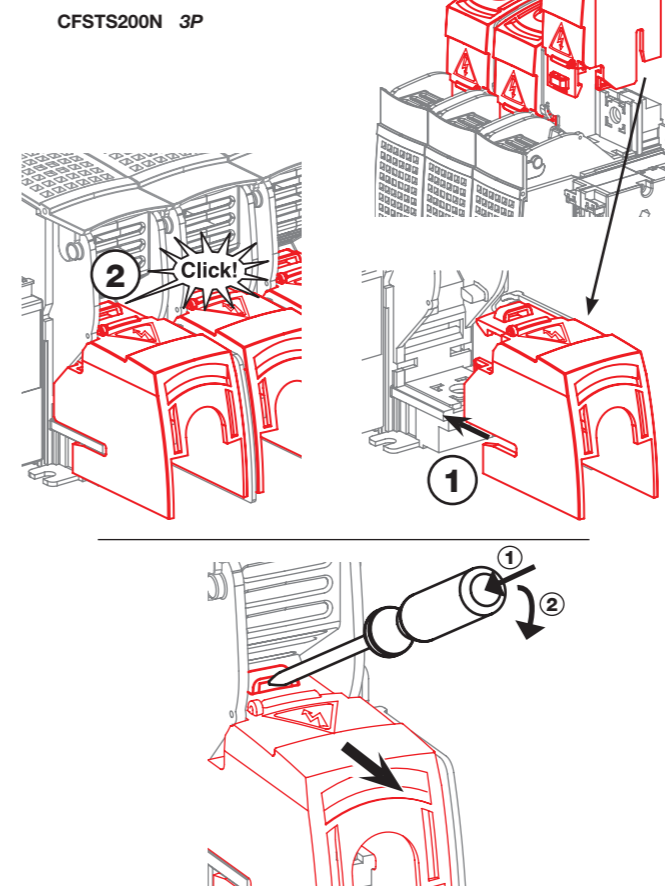

Faston terminals mounting
Montage cosses Faston
Montaje de terminales faston

